



# TREIBER INSTALLIEREN (NUR WINDOWS)

Windows-Benutzer müssen die Treiber auf ihrem Computer installieren, um die Thunderbolt-Verbindung verwenden zu können. Bevor Sie die unten aufgeführten Schritte befolgen, verbinden Sie das Produkt mit einem Host-Computer **über USB**, wie in [Anschließen des Geräts](#) beschrieben ist. Nachdem die Treiber installiert wurden, können Sie das USB-Kabel lösen um das Thunderbolt anzuschließen.


1. Klicken Sie auf diesen Link, um die Treiber herunterzuladen: <http://www.lacie.com/support/drivers/driver.htm?id=10278>
2. Entpacken Sie die Datei.
3. Klicken Sie doppelt auf Setup.exe.

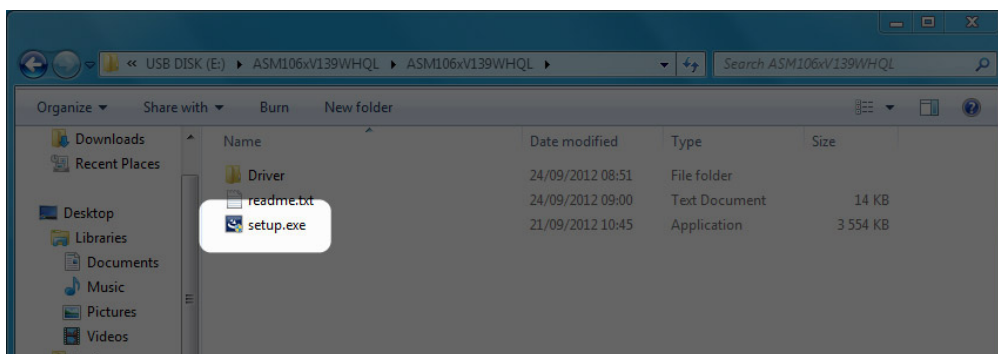

4. Befolgen Sie alle Schritte des Produktassistenten.

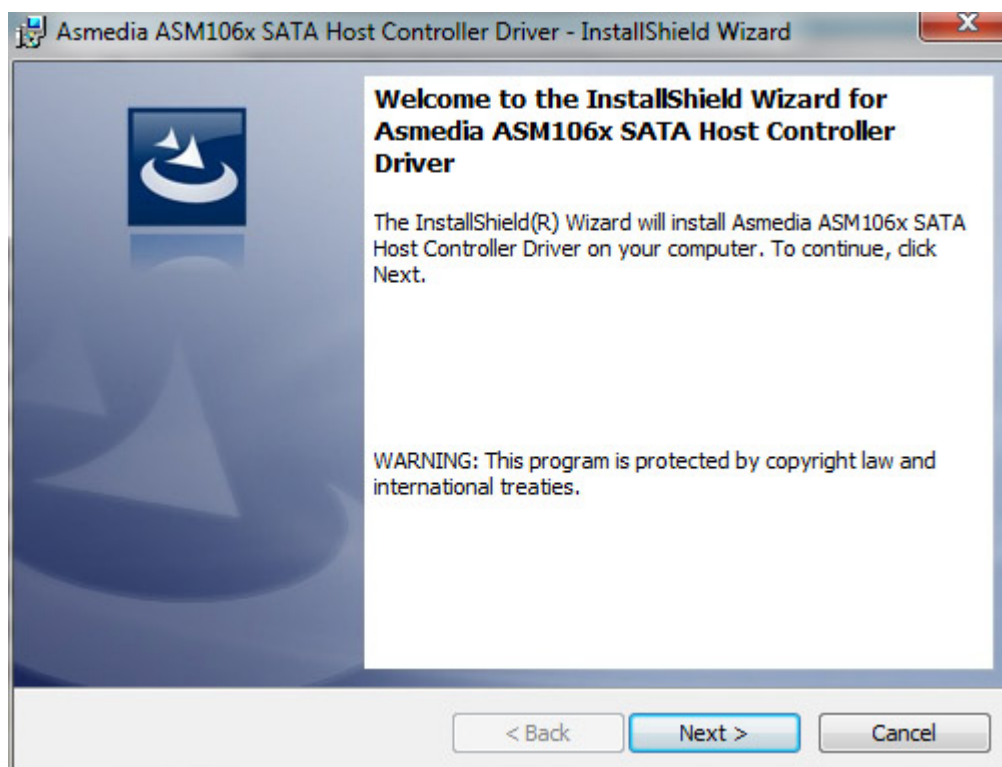

1. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

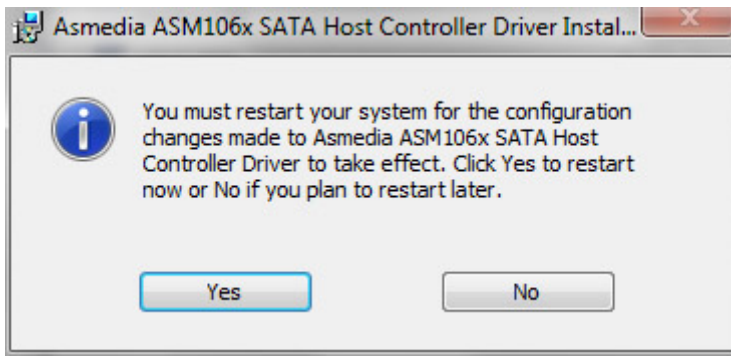

2. Folgen Sie den Produkt-Setup-Schritten, wie in [Anschließen des Geräts](#) beschrieben ist.