



INSTALLAZIONE DEI DRIVER (SOLO WINDOWS)

L'utente Windows deve installare i driver sul suo computer per poter utilizzare la connessione Thunderbolt. Prima di adottare la procedura che segue, eseguire la procedura per il collegamento del prodotto ad un computer host **tramite USB**, come descritto in [Collegamento dell'unità](#). Dopo aver installato i driver è possibile scollegare il cavo USB e collegare quello Thunderbolt.

1. Per scaricare i driver, fare clic su questo link: <http://www.lacie.com/support/drivers/driver.htm?id=10278>
2. Decomprimere il file.
3. Selezionare con doppio clic Setup.exe.

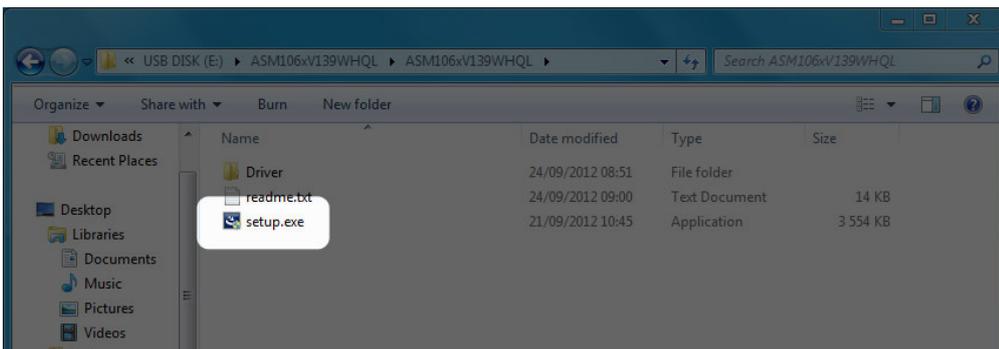

4. Seguire i passaggi per completare la procedura guidata.

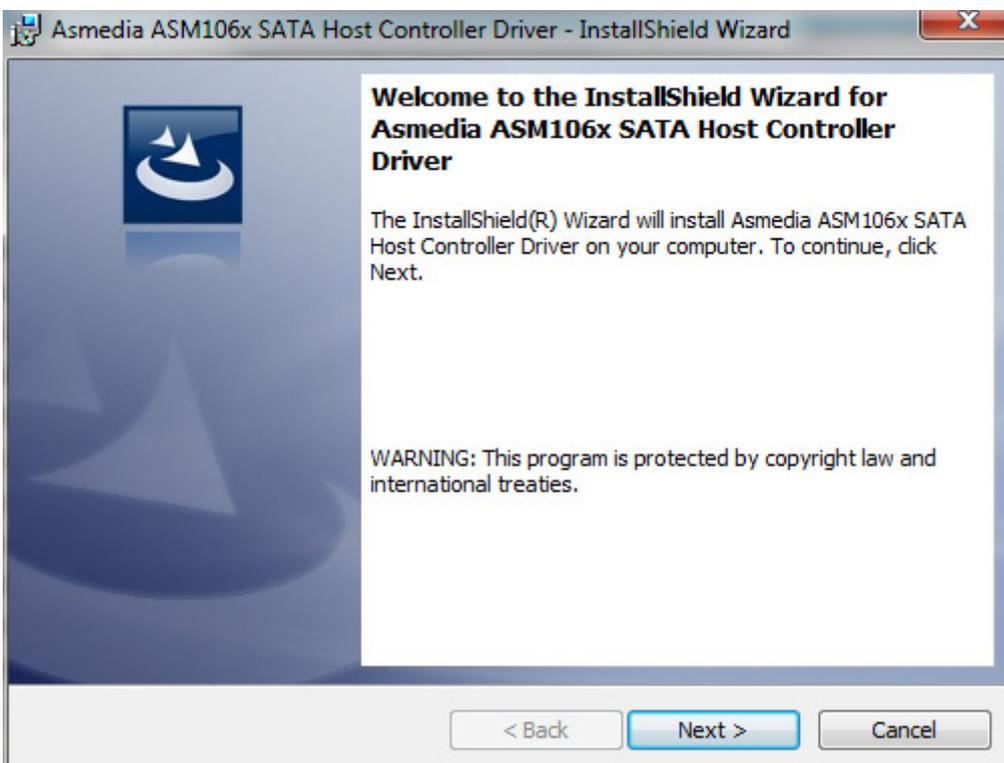

5. Al prompt riavviare il computer.



6. Passare alla procedura di configurazione prodotto come descritto in [Collegamento dell'unità](#).